

SINCE 1984  
CNT Educational Center  
專業辦學·績效卓越

技職創造藍天  
專業優質權威

# 立志成功

專辦高職·綜高升科大/四技/大學

## 專業科目

高二班(下)電工機械

林柏漢 老師編授



Change 改變

美國總統歐巴馬：

期待他人或等待未來，改變將永難實現。

你自己，就是你等待的人。

同學們...有些事現在不做，一輩子都不會做了

是時候改變你(妳)的人生！



LEARNING  
There is no end to learning. 學無止境

# 第三篇 感應電動機

## 第一章 三相感應電動機之構造及原理

### § 1-1 三相感應電動機之構造及原理

#### 一、三相感應機之構造

1、感應機之特點：

- a、構造簡單。
- b、便宜、堅固耐用。
- c、轉速穩定，適合運用於恒速工作。

2、感應電動機構造可分為定子與轉子兩部份，皆由矽鋼片疊成，兩者間之空氣隙愈小愈好，可使磁阻及激磁電流減小，得到較高之功率因數。

3、定子：含機殼、定子鐵心繞組、軸承及端架等組成。

- a、定子矽鋼片含矽成份 1~3%，厚度約為 0.35~0.50mm。
- b、機殼：小型者以鑄鐵鑄成，大型者以鋼板熔接而成。其目的為：
  - (1)、支持整部機件。
  - (2)、幫助散熱與保護機件。
- c、小型機定子矽鋼片整張沖成，大型機定子矽鋼片分段沖成。
- d、小型機定子鐵心矽鋼片用半閉口槽，大型機定子鐵心矽鋼片用開口槽。
- e、定子繞組通常採用雙層繞，短節距分佈繞。
- f、短節距繞組的目的是為了消除在氣隙的磁勢諧波，使氣隙內磁通分佈近似正弦波。

4、轉子構造可分兩類：

- a、鼠籠式感應電動機。
- b、繞線式感應電動。

5、轉子：含轉子鐵心、轉子導體、轉軸等組成。

- a、三相鼠籠式感應電動機轉子繞組用熔化的鋁或銅澆注而成，兩端加短路端環。


- b、三相繞線式感應電動機的轉子繞組採用波繞，可使各相感應電壓對稱。
- c、轉子槽做成斜形槽，可減少定子與轉子間磁阻變化，運轉時減小雜音。
- d、繞線式轉子極數與定子相同，鼠籠式轉子無固定的極數。

## 二、旋轉原理

1、感應機轉部槽內的繞組可視為電樞繞組，而其電流乃藉切割定部旋轉磁場感應而來，故稱為感應電動機。

2、三相感應機旋轉磁場產生原理：

- a、感應機轉部槽內的繞組可視為電樞繞組，而其電流乃藉割切定部旋轉場感應而來，故稱為感應電動機。

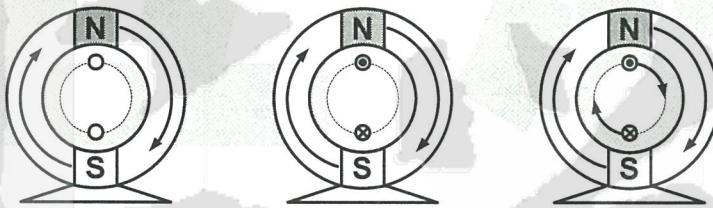

b、三相感應機旋轉磁場產生原理：

- (a)、如圖 1-1(a)所示，為三相二極感應機定子繞組之截面圖，通以三相電源。
- (b)、如圖 1-1(b)所示，相序為  $a \rightarrow b \rightarrow c$  即正相序。

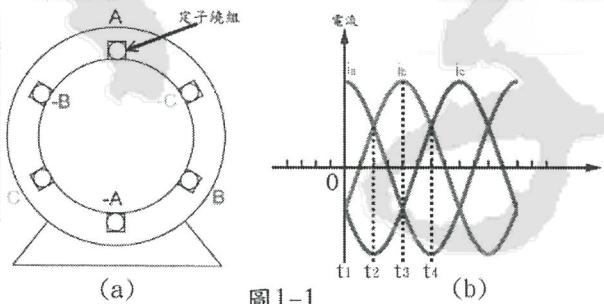


圖 1-1

$$\text{I}、\text{在 } t_1 \text{ 時} : i_a = I_m, i_b = -\frac{1}{2} I_m = i_c, \text{ 因此, 磁動勢 } F_a = F_m, F_b = -\frac{1}{2} F_m \\ = F_c。合成向量 F = \frac{3}{2} F_m, \text{ 如圖 1-2 所示。}$$

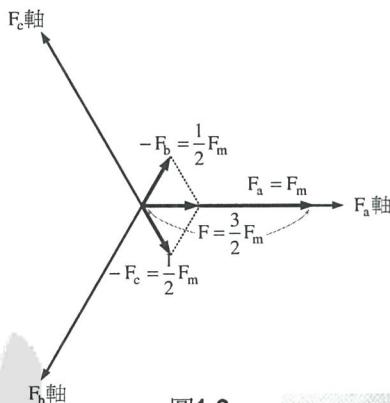


圖1-2

II、在  $t_2$  時： $i_a = i_b = \frac{1}{2} I_m$ ， $i_c = -I_m$ ，因此，磁動勢  $F_a = F_b = \frac{1}{2} F_m$ ， $F_c = -F_m$ 。

此時發現，合成向量  $F = \frac{3}{2} F_m$ ，同時較  $t_1$  時移動  $60^\circ$  電工角，如圖 1-3 所示。

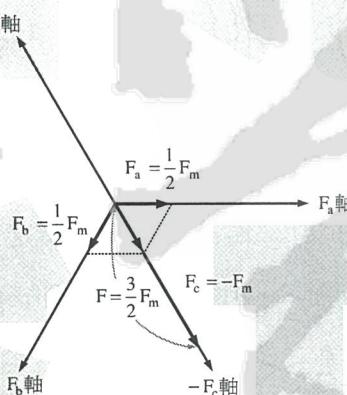


圖1-3

III、由上述類推得知，合成磁場移動速度與電流變化速度相同，而且合成磁動勢之最大值為每相磁動勢最大值之  $\frac{3}{2}$  倍，為恒定特性。因此在三相二極感應機中，電流每變化一週，其磁場亦旋轉一週，即感應機之旋轉磁場轉速為同步速度。

IV、多相電源才能產生旋轉磁場，單相電源則產生脈動磁場。

V、三相旋轉磁場之合成磁場的軌跡為一圓形。

VI、感應機之旋轉方向與旋轉磁場的轉向相同。

## § 1-2 同步轉速與轉差率

一、設  $f$  為電源頻率， $P$  為磁極數， $N_s$  為旋轉磁場每分鐘轉速，則三者之關係為：

$$N_s = \frac{120f}{P}$$

二、感應電動機，轉子轉速略小於同步轉速，若轉子達到同步轉速，則轉子無法割切定子磁場磁通，轉子無感應電流，即無轉矩。

三、旋轉磁場每秒鐘轉速等於電源頻率每秒週數的  $\frac{2}{P}$  倍。

四、同步轉速與轉子轉速之差，稱為轉差，設同步轉速為  $N_s$ ，轉子轉速  $N_2$ ，轉差率  $S$ ，則  $(N_s - N_2)$  為轉差，在普通感應機  $S \leq 1$ ，所以  $N_2 = (1 - S)N_s$ 。

$S = 1$	$N_2 = 0$	啓動瞬間
$S = 0$	$N_2 = N_s$	同步狀態
$S = 2$	$N_2 = -N_s$	反向同步狀態

五、多相感應機之轉差率，係隨負載之增加而增加，亦隨負載之減少而減少，

六、一般商用感應機滿載轉差率約  $1\% \sim 8\%$ ，大型感應機的轉差率比中小型者為小。

七、旋轉磁場與定、轉部速率之關係：

1、定部旋轉磁場對定部之速率為  $(N_s - 0) = N_s \rightarrow$  同步轉速。

2、定部旋轉磁場對轉部之速率為  $(N_s - N_2) = S \times N_s \rightarrow$  轉差。

3、轉部旋轉磁場對定部之速率為  $(N_s - 0) = N_s \rightarrow$  同步轉速。

4、轉部旋轉磁場對轉部之速率為  $(N_s - N_2) = S \times N_s \rightarrow$  轉差。

## § 1-3 轉子頻率與轉子感應電勢


一、在感應機中，若定子電源頻率為  $f$ ，轉子感應電流之頻率為  $f_2$ （轉子頻率），因電源頻率

$$f = \frac{P \times N_s}{120} \text{，且定部旋轉磁場對轉子之轉速為 } N_s - N_2 \text{，故轉子頻率：}$$

$$f_2 = \frac{P(N_s - N_2)}{120} = \frac{P \times S \times N_s}{120} = S \times \frac{P \times N_s}{120} = S \times f \text{；即轉子頻率為電源頻率之 } S \text{ 倍。}$$

二、轉子感應電勢與定子反電勢之關係：

1、設轉子繞組匝數為  $N_{\text{轉子匝數}}$  與定子繞組匝數  $N_{\text{定子匝數}}$ ，則：

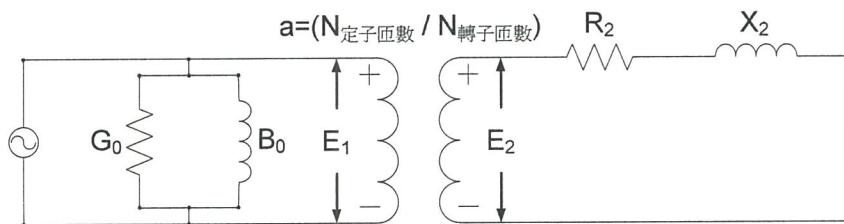

$$a, \frac{E_1}{E_2} = a \rightarrow E_2 = \frac{E_1}{a}$$

b、靜止時： $E_2 = \frac{E_1}{a}$ ，像變壓器